

Ritchey回收曲柄組與座管

文◎編譯小組

日前 Ritchey Design 回收 WCS 與 PRO 型號的 non-drive 曲柄臂，以及 WCS 碳纖維單栓（One-bolt）座管，原因是上述產品存有潛在的危安因素。

Ritchey Design 總經理暨行銷副總裁 Steve Parke 表示，Ritchey 所有產品皆通過 ISO 標準，該標準是用於檢測產品首次生產時的一項協議。受到影響的 WCS 與 PRO 曲柄臂有一鍛造溝槽，藉此讓曲柄臂得以運轉，但在鍛造溝槽最底部時由於規格標示有誤，導致在左曲柄臂的中心點附近可能逐漸形成裂痕。Parke 對此表示：「我們從 2003 年便開始生產 WCS 與 PRO 型號的曲柄組，至今已有數萬組，而回收的左曲柄臂數量只約 1,500 支左右。」

回收的產品型號包括：Pro Road 130 bcd 黑色（39/53T 大齒盤）；WCS Road 130 bcd 黑色佐銀色機械表面（39/53T 大齒盤）；Pro Compact Road 110 bcd 黑色（34/50T 大齒盤）；WCS Compact Road

110 bcd（34/50T 大齒盤）；Pro Cross 130 bcd 黑色（38/48T 大齒盤）；以及 WCS Cross 130 bcd 黑色（38/48T 大齒盤）。

消費者可將上述有瑕疵的型號寄回 Ritchey Design 辦公室，以換得替代品。Parke 表示：「若是消費者不想寄回等待，也可以和我們聯絡，我們會寄給他們一支新的曲柄臂並酌收 5 美元保證金，等到瑕疵品回收之後，再將 5 美元退還。」

而另一項有瑕疵的 WCS 碳纖維單栓座管，則是因為製造時編織操作不當所引起，約有 150 支座管回收。「去年 9 月，我們收到歐洲經銷商回報有幾起座管斷裂的案例，」Parke 表示：「我們立刻於 10 月停止銷售所有庫存，所以大部分的座管仍停留在美國經銷商處沒有售出。」

回收的座桿型號包括：所有 27.2 管長；所有 30.9 管長；31.6 管長序號為 G707049 的產品。而 31.6 管長的其他序號則無問題。

資料來源：美Bicycle Retailer雜誌